

シロアリ対策調査報告書

調査会社

あんしん白アリ富山

3.調査写真



写真1

場所： キッチンの床下

コンクリート基礎柱の紙製型枠(ボイド)にシロアリの蟻道跡が確認できました。
※1
現在、シロアリの活動はありませんでした。



写真2

場所： キッチンの床下

床組材にシロアリ被害跡が確認できました。
被害の程度は中程度で、床改修工事的必要性はありません。
シロアリは、写真①の蟻道を経由して、床組材に移動・被害を及ぼしていました。
現在、シロアリの活動はありませんでした。



写真3

場所： リビングの床下

床組材にシロアリ被害跡が確認できました。
被害の程度は中程度で、床改修工事的必要性はありません。※2
シロアリは、写真①の蟻道を経由して、床組材に移動・被害を及ぼしていました。
現在、シロアリの活動はありませんでした。



写真4

場所： リビングの床下

土台材の表面にシロアリの蟻道が確認できました。
被害の程度は小さく、床改修工事の必要性はありません。
シロアリは、基礎断熱材を経由して、床組材に移動・被害を及ぼしていました。
現在、シロアリの活動はありませんでした。



写真5

場所： リビングの床下


基礎断熱材内部にシロアリの蟻道が確認できました。
被害はありませんでした。
現在、シロアリの活動はありませんでした。



写真6

場所： トイレの床下

特に異常はありませんでした。

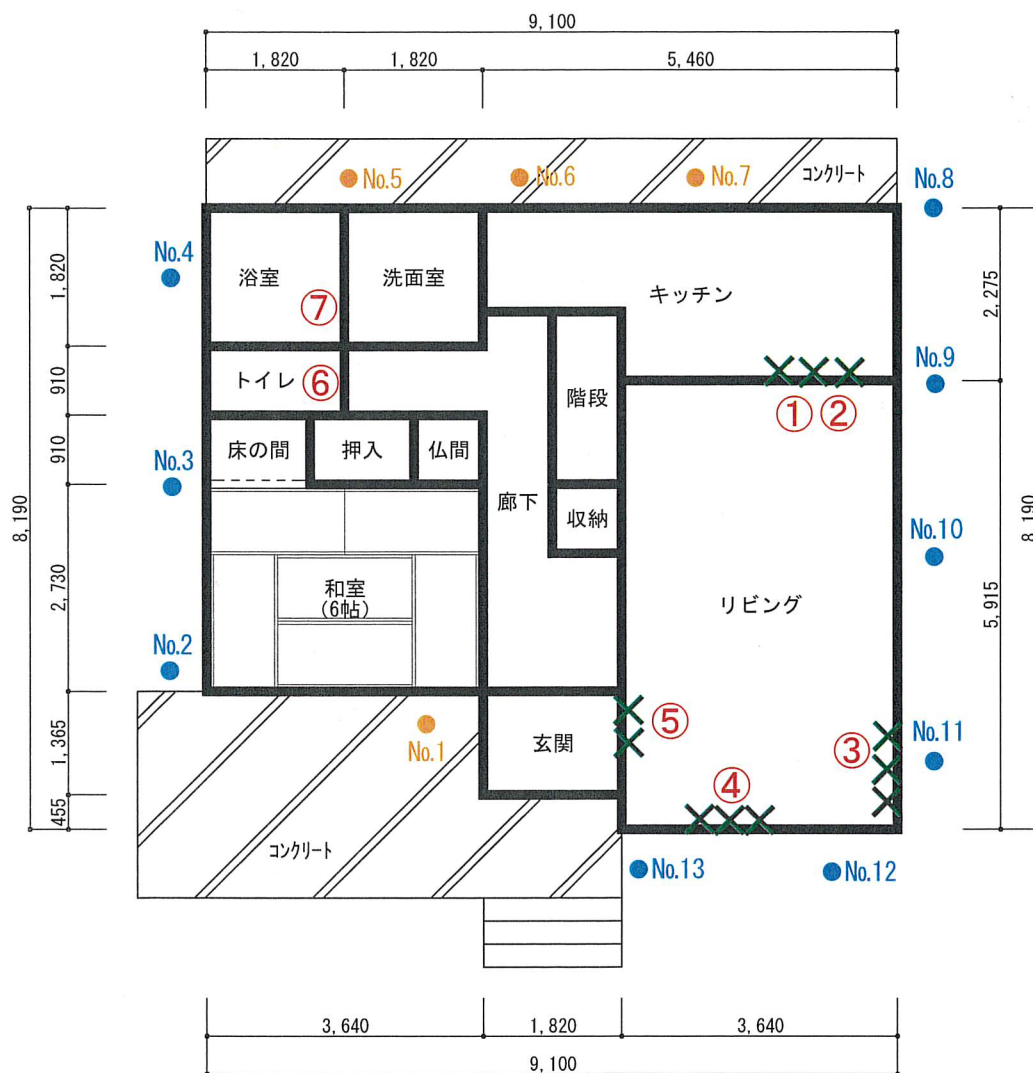

1階 平面図 S:1/100

- XXX : シロアリ被害箇所
- : 餌木設置箇所
(● コンクリート施工部分)
- ①～⑦ : 調査写真番号

全長長さ 34.58m

TITLE	TYPE	SCALE	DATE
様邸	1階 平面図	1/100	R2.10.23
株式会社 ミガキ 一級建築士事務所			
一級建築士事務所登録第(2)1924号			
管理建築士 前田哲宏(一級建築士登録 322780 号)			
〒939-8216 富山市黒瀬北町2丁目3-10 Tel.076-461-7781 Fax461-7782			